

Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстроя СССР
от 21 августа 1981 г. N 151

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЦЕМЕНТЫ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ И СЖАТИИ
Cements. Methods of bending and compression strength determination
ГОСТ 310.4-81
(в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1984 г., Изменения N 2, утв. в мае 1990 г.)

Группа Ж19

ОКП 57 3000

Дата введения

1 июля 1983 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР;

Государственным комитетом СССР по делам строительства; Министерством энергетики и электрификации СССР.

Разработчики: Н.П. Штейерт; М.А. Астахова, канд. техн. наук; З.Б. Энтин, канд. техн. наук; В.П. Рязин, канд. техн. наук; Л.А. Малинина, д-р техн. наук; Л.С. Клюева, канд. техн. наук (руководители темы); Б.И. Подобрянская; Л.С. Гейдарова; Л.А. Левейкес; Е.Т. Яшина; М.И. Бруссер, канд. техн. наук; Н.А. Комарова; Ю.М. Милянцевич; В.Б. Судаков, канд. техн. наук; Ц.Г. Гинзбург, канд. техн. наук; А.А. Борисов, канд. техн. наук; Н.Е. Микиртумова.

2. Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

3. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.08.1981 N 151.

4. Взамен ГОСТ 310.4-76.

5. Ссылочные нормативно-технические документы

-----T-----

Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта

-----+-----

ГОСТ 310.3-76	1.2
ГОСТ 6139-91	2.1.1
ГОСТ 28840-90	1.9

6. Переиздание (ноябрь 1992 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в августе 1984 г., мае 1990 г. (ИУС 1-85, 9-90).

Настоящий стандарт распространяется на все виды цементов и устанавливает методы испытаний их для определения предела прочности при изгибе и сжатии.

(Измененная редакция, Изм. N 2.)

1. АППАРАТУРА

Мешалка для перемешивания цементного раствора.

Чаша и лопатка.

Встряхивающий столик и форма-конус.

Штыковка.

Формы для изготовления образцов-балочек.

Насадка к формам.

Вибрационная площадка.

Прибор для испытания на изгиб образцов-балочек.

Пресс для определения предела прочности при сжатии.


Пластиинки для передачи нагрузки.


Пропарочная камера.

1.1. Мешалка для перемешивания цементного раствора

1а. Для перемешивания цементного раствора применяют лопастную мешалку. Ее схема, взаимное расположение, размеры и предельные отклонения размеров лопастей и чаши приведены на черт. 1а.

Схема мешалки для перемешивания цементного раствора

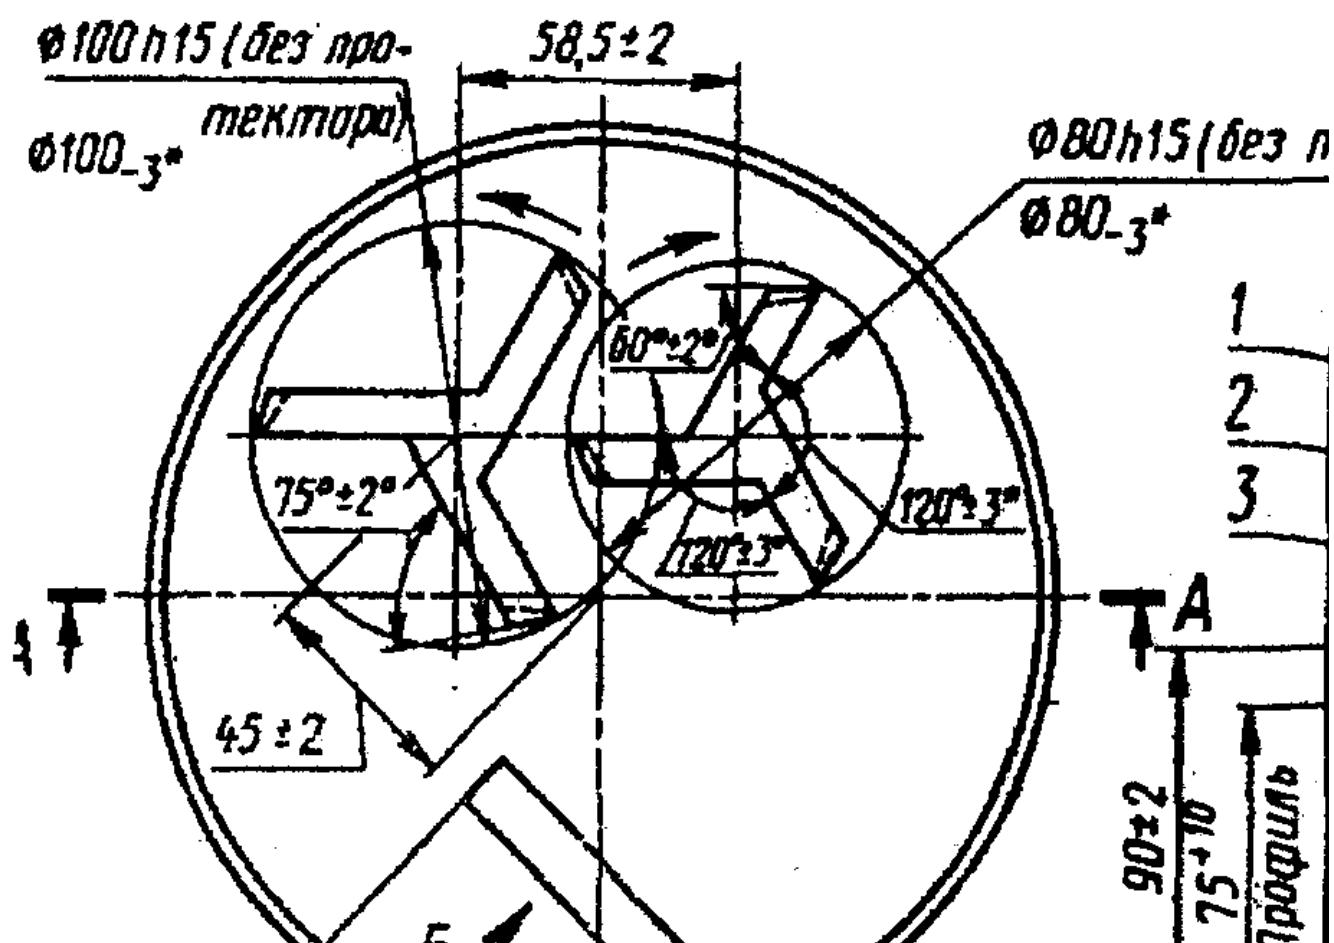

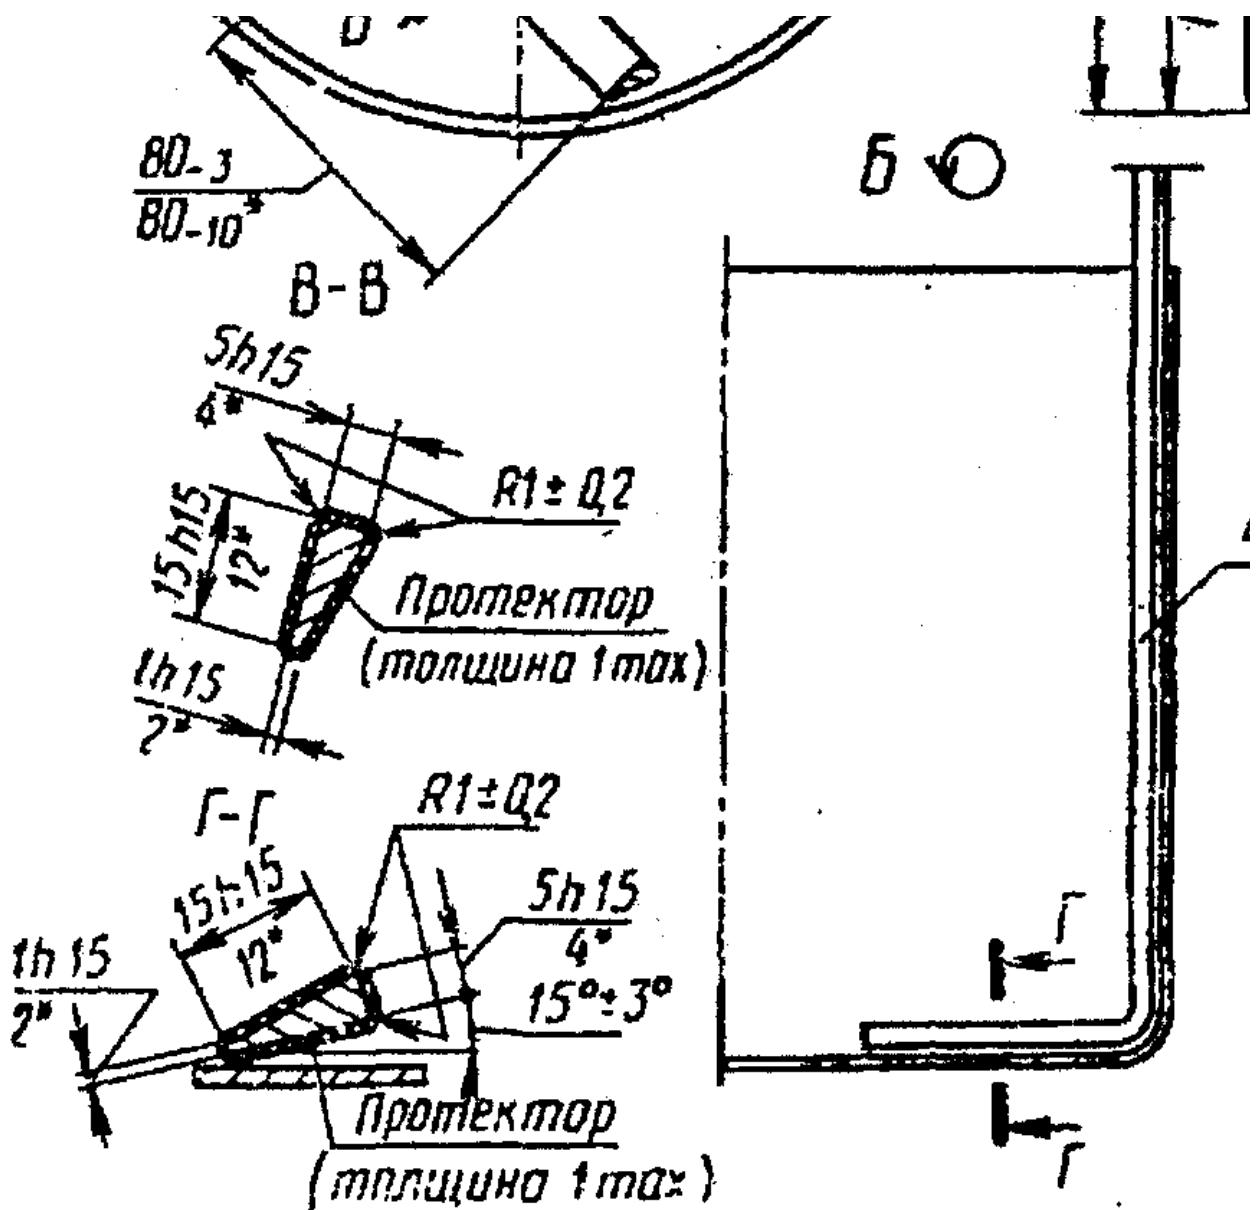

Черт. 1а 1 - чаша; 2 - ведомая лопасть; 3 - ведущая лопасть; 4 - лопасть-скребок

<*> Предельно допустимый размер при износе.

В систему лопастей входят две активные (ведущая и ведомая) и одна пассивная (лопасть-скребок). Все три лопасти совершают планетарное вращение относительно оси чаши, а активные лопасти, кроме того, вращаются вокруг собственных осей во встречных направлениях.

Частота вращения лопастей составляет, об/мин:

- планетарного 40 +/- 2

- осевого:

ведущей лопасти 80 +/- 4

ведомой лопасти 160 +/- 8.


Лопасть-скребок должна соприкасаться с поверхностью чаши.

Рабочие части лопастей могут быть защищены сменными протекторами, в качестве которых используют трубы из резины или других эластичных, износостойких и коррозионно-стойких в среде цементного раствора материалов.

Для перемешивания цементного раствора допускается применять бегунковую мешалку.

Схема бегунковой мешалки, основные размеры и их предельные отклонения приведены на черт. 1.

Мешалка для перемешивания цементного раствора

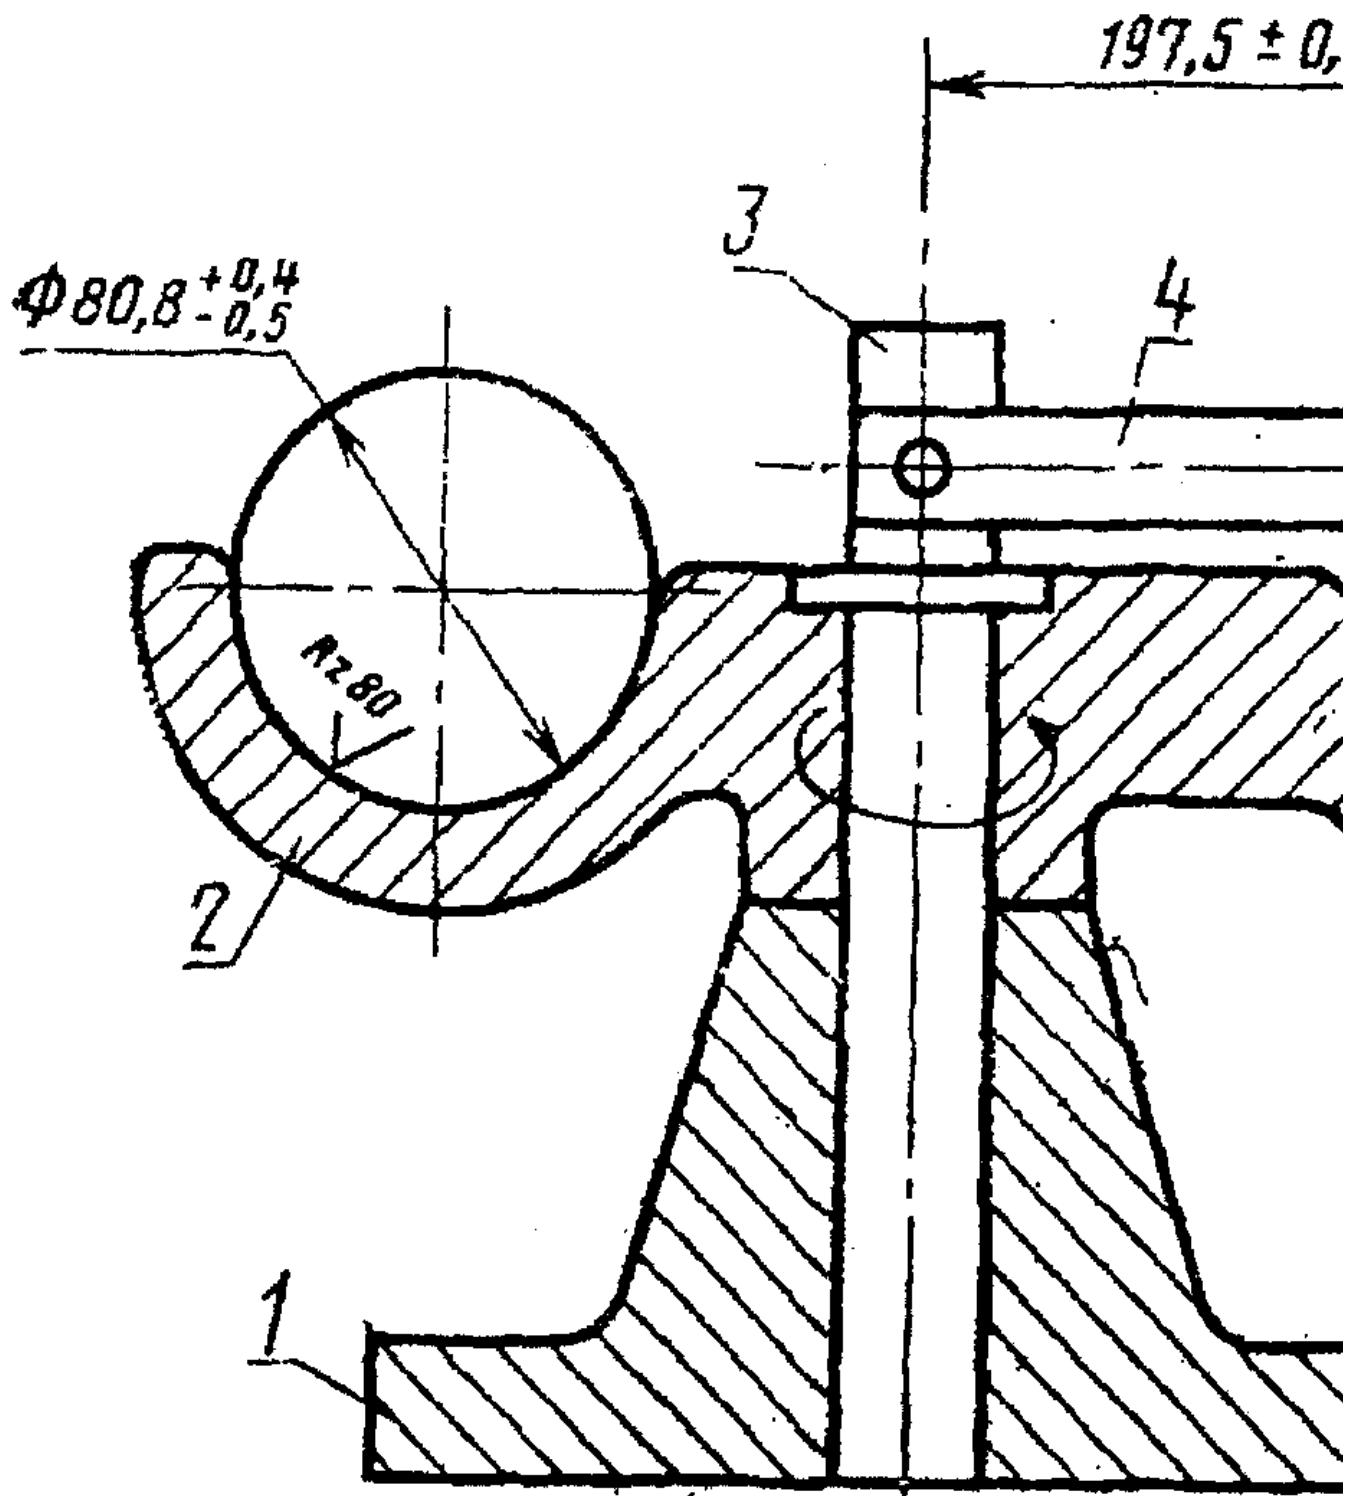

Черт. 1

1 - основание; 2 - чаша; 3 - ось чаши; 4 - ось бегунка; 5 - бегунок

<*> 7 мм при износе.

Масса деталей мешалки, допустимые отклонения при изготовлении и износе должны соответствовать указанным в таблице.

КГ				
-----T-----T-----				
Наименование				Номиналь Пределальная масса, Пределальная масса,
детали	ная масса допускаемая при допускаемая при			
	изготавлении износе, не менее			
	+-----T-----+			
	не более не менее			
-----+-----+-----+-----				
1. Бегунок с	19,1	19,4	19,1	18,5
шестерenkой без				
оси				
2. Бегунок с	21,5	22,0	21,5	20,9
шестерenkой и				
осью				

Число оборотов чаши в минуту должно быть $8 +/- 0,5$, а валика мешалки $72 +/- 5$. Число оборотов чаши мешалки при перемешивании каждой пробы должно быть 20, после чего мешалка автоматически отключается.

1.2. Чаша и лопатка - по ГОСТ 310.3 (при использовании бегунковой мешалки).

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 2.)


1.3. Встряхивающий столик и форма-конус

Конструкция столика должна обеспечивать плавный без перекосов подъем подвижной части на высоту ($10 +/- 0,5$) мм и ее свободное падение с этой высоты до удара о неподвижную преграду. Масса перемещающейся части столика должна быть ($3500 +/- 100$) г при изготовлении.

Число встряхиваний за рабочий цикл определения расплыва должно составлять 30 с периодичностью одно встряхивание в секунду.

Пример конструкции столика приведен на черт. 2. При помощи кулачка 1, получающего движение от привода, перемещающаяся часть, состоящая из диска 2 и штока 3, поднимается на заданную высоту и затем совершает свободное падение до удара о неподвижную преграду - станину 4. Диск 2 должен быть выполнен из коррозионно-стойкого металла со шлифованной рабочей поверхностью.

Встряхивающий столик и форма-конус

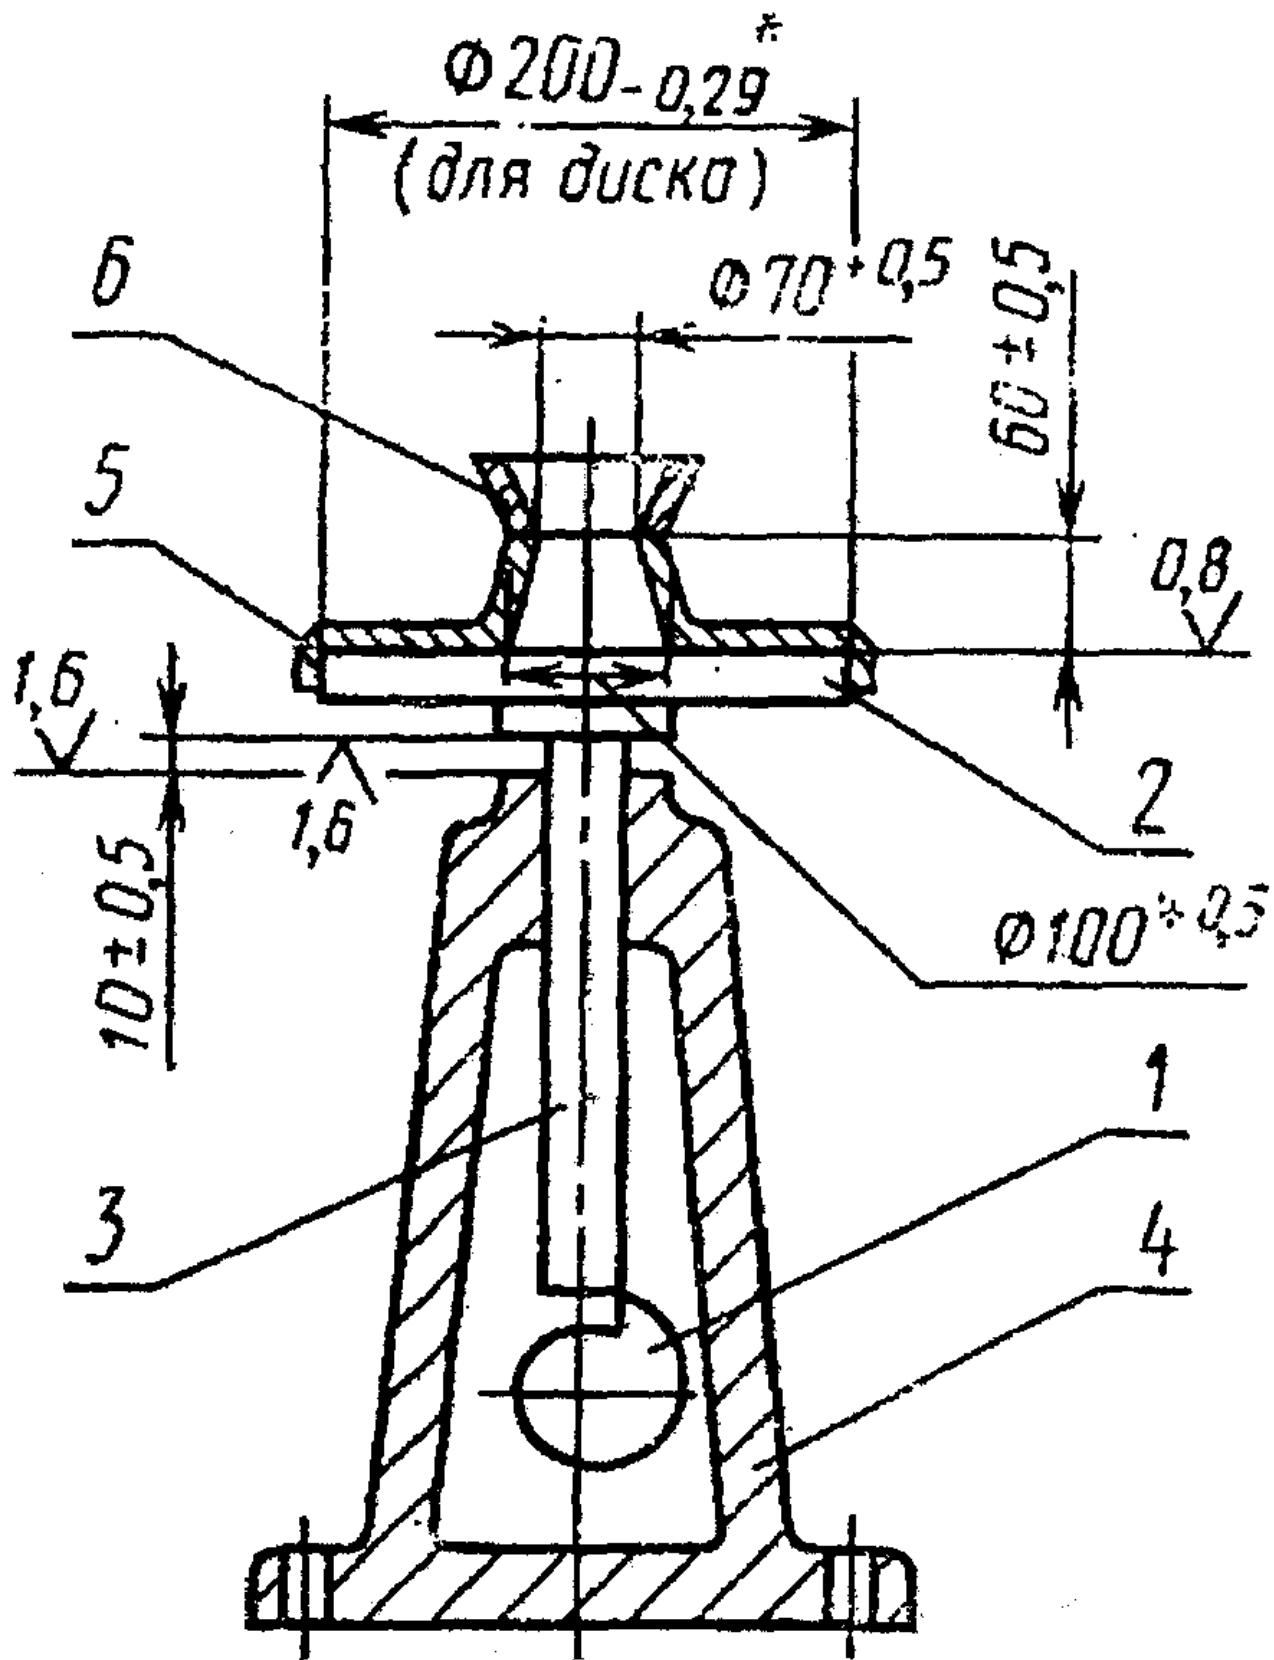

Черт. 2

1 - кулачок; 2 - диск; 3 - шток; 4 - станина; 5 - форма-конус с центрирующим устройством; 6 - насадка

<*> Для испытания цемента с расплывом конуса более 200 мм применяют диск диаметром 300 мм. Указанный допуск - для изготовления.

Столик должен быть установлен горизонтально и закреплен на фундаменте либо на металлической плите массой не менее 30 кг. Негоризонтальность рабочей поверхности диска столика не должна превышать 1 мм на диаметр 200 мм.


Форму-конус с центрирующим устройством 5, обеспечивающим точную установку формы на диске столика и предохраняющим ее от смещения в процессе штыкования раствора, и насадку 6 изготавливают из коррозионно-стойких материалов; их основные размеры приведены на черт. 2.

Эксцентрикитет установки формы-конуса с центрирующим устройством относительно оси столика не должен быть более 1 мм при изготовлении.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)

1.4. Штыковка (черт. 3) для уплотнения раствора в форме-конусе должна быть изготовлена из стали с твердостью не менее 45 HRC.

Штыковка

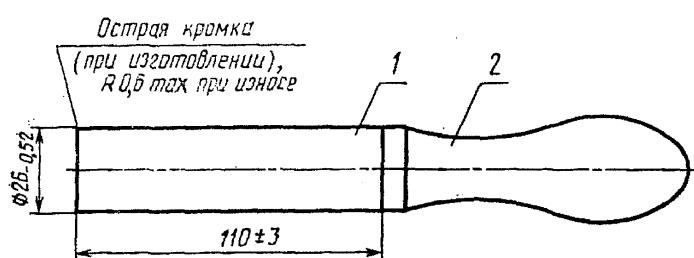

Черт. 3

1 - стержень; 2 - рукоятка


Масса штыковки составляет (350 +/- 20) г.



Рукоятку рекомендуется изготавливать из неметаллического малогигроскопичного материала.

(Измененная редакция, Изм. N 2.)

1.5. Разъемные формы для образцов-балочек (черт. 4) изготавливают из материалов, удовлетворяющих условиям их эксплуатации и обеспечивающих жесткость форм и стабильность размеров образцов.

Формы для изготовления образцов-балочек

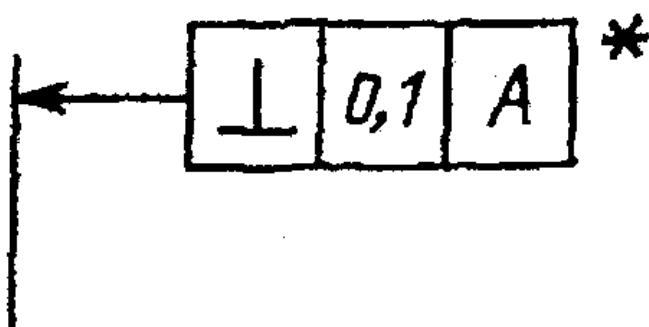

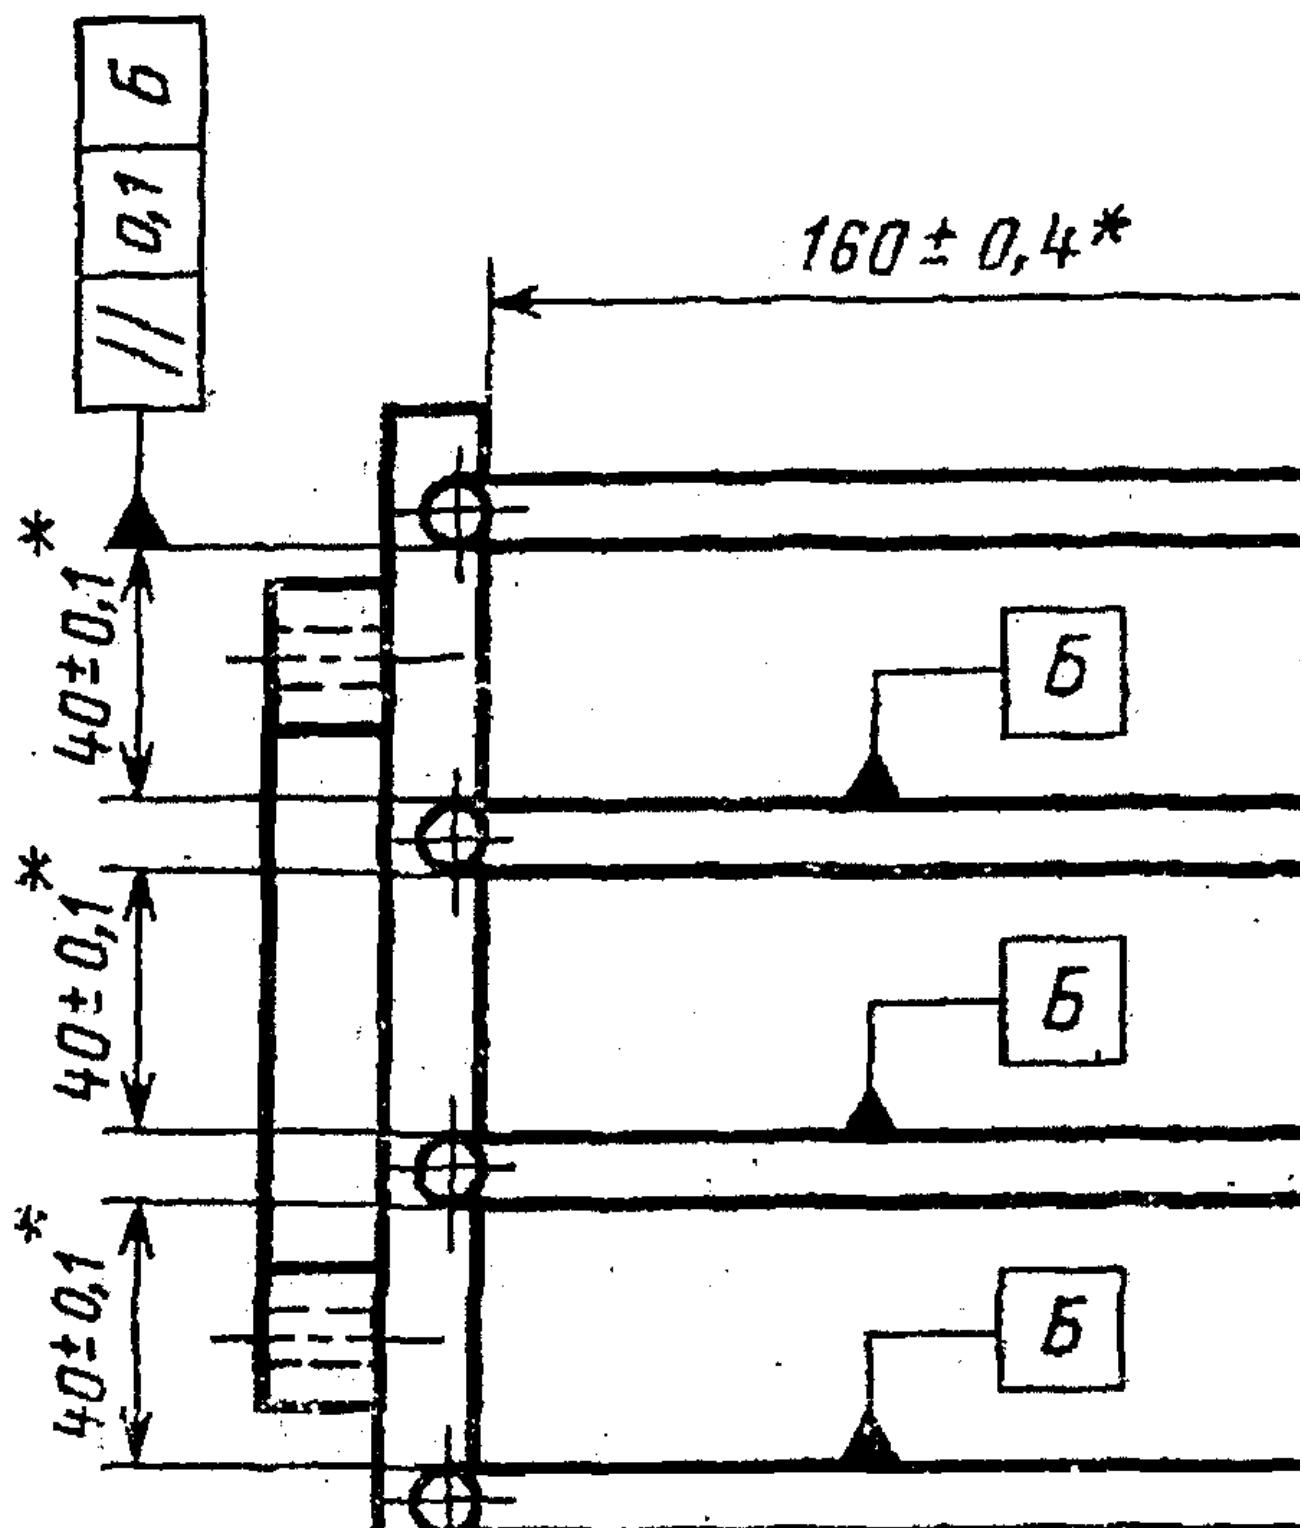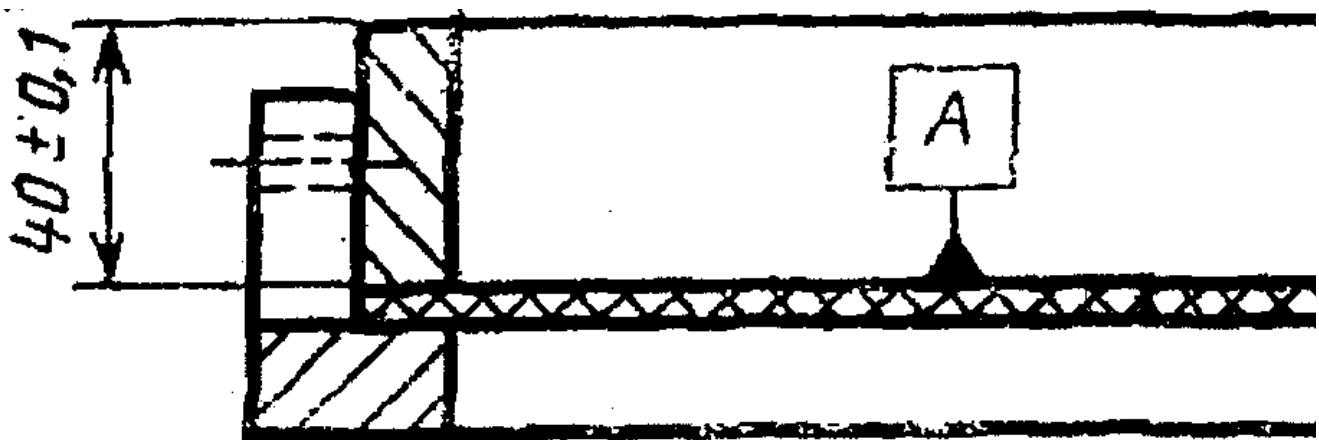

Черт. 4

<*> Допуск для изготовления формы.

Продольные и поперечные стенки формы должны при закреплении плотно прилегать друг к другу и к поддону, не допуская при изготовлении образцов вытекания воды из формы.


Пределы допускаемого износа стенок форм не более 0,2 мм по ширине и высоте.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)

1.5.1. Устройства, используемые для разъема и чистки форм, должны обеспечивать выполнение соответствующей операции без повреждения образцов и деталей формы.

1.6. Насадка к формам балочек (черт. 5) должна обеспечивать плотное прижатие стенок формы к ее основанию и формы в целом к столу вибрационной площадки.

Насадка к формам балочек

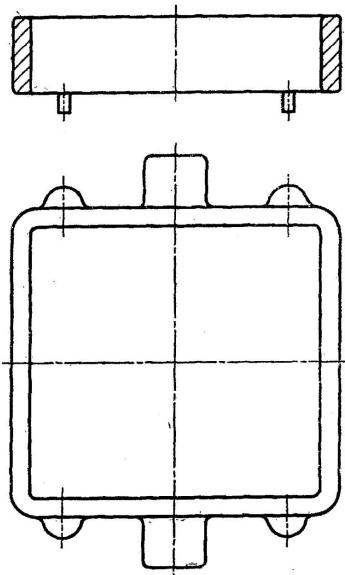

Черт. 5

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)

Окно насадки по размерам должно соответствовать внутреннему контуру формы.

Допускается применять насадку с разделительными перегородками.

1.7. Вибрационная площадка для уплотнения цементного раствора в формах балочек должна иметь вертикальные колебания с амплитудой $(0,35 \pm 0,03)$ мм, частотой колебаний 3000_{-300} в минуту и быть укомплектована реле времени.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

1.8. Прибор для испытания на изгиб

Для испытания образцов балочек на изгиб могут быть использованы приборы любой конструкции, удовлетворяющие следующим требованиям.


Средняя скорость нарастания испытательной нагрузки на образец должна быть $(0,05 \pm 0,01)$ кН/с [$(0,12 \pm 0,02)$ МПа/с в пересчете на единицу площади приведенного сечения балочки]. Захват для установки образца должен быть снабжен цилиндрическими элементами, изготовленными из стали твердостью 56... 61 HRC .

Нижние опорные элементы должны иметь возможность поворота относительно горизонтальной оси, лежащей на нижней опорной плоскости образца и являющейся осью ее продольной симметрии.

Схема расположения образца на опорных элементах, их форма, размеры и взаимное расположение приведены на черт. 6.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)

Схема расположения образца на опорных элементах

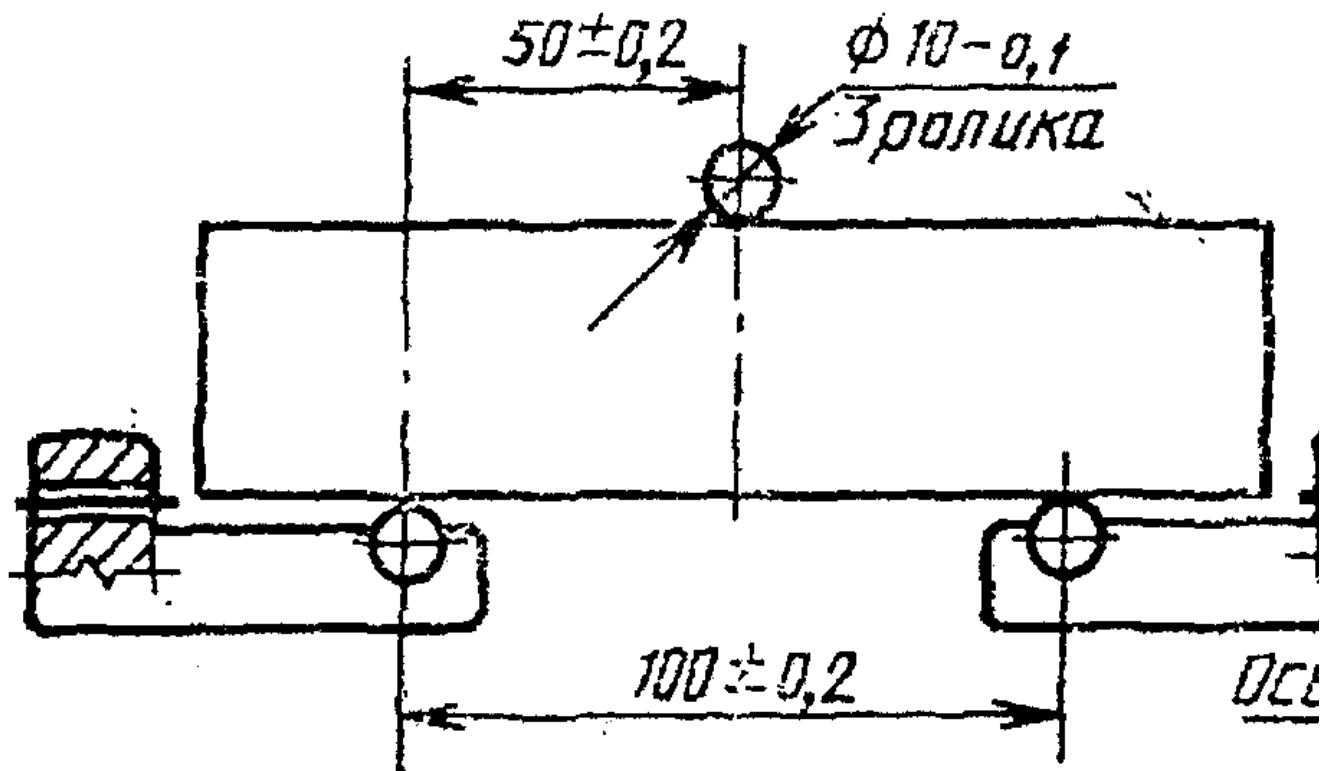

Черт. 6

1.9. Для определения предела прочности образцов при сжатии могут быть использованы прессы любой конструкции с предельной нагрузкой до 500 кН, удовлетворяющие техническим требованиям ГОСТ 28840 и обеспечивающие нагружение образца в режиме чистого сжатия.

Для компенсации пространственной непараллельности опорных граней образца пресс должен иметь подвижную шаровую опору. Допускается применять шаровые опоры любой конструкции, обеспечивающей возможность проведения поверки пресса. Пресс должен быть снабжен приспособлением для центрированной установки нажимных пластинок, передающих нагрузку на образец.



(Измененная редакция, Изм. N 1.)

1.9.1. (Исключен, Изм. N 1.)

1.10. Нажимные пластины для передачи нагрузки на половинки образцов-балочек должны быть изготовлены из стали

твердостью 56... 61 ^{HRC}. Форма и размеры пластиинки приведены на черт. 7.

Пластиинки для передачи нагрузки на половинки образцов-балочек

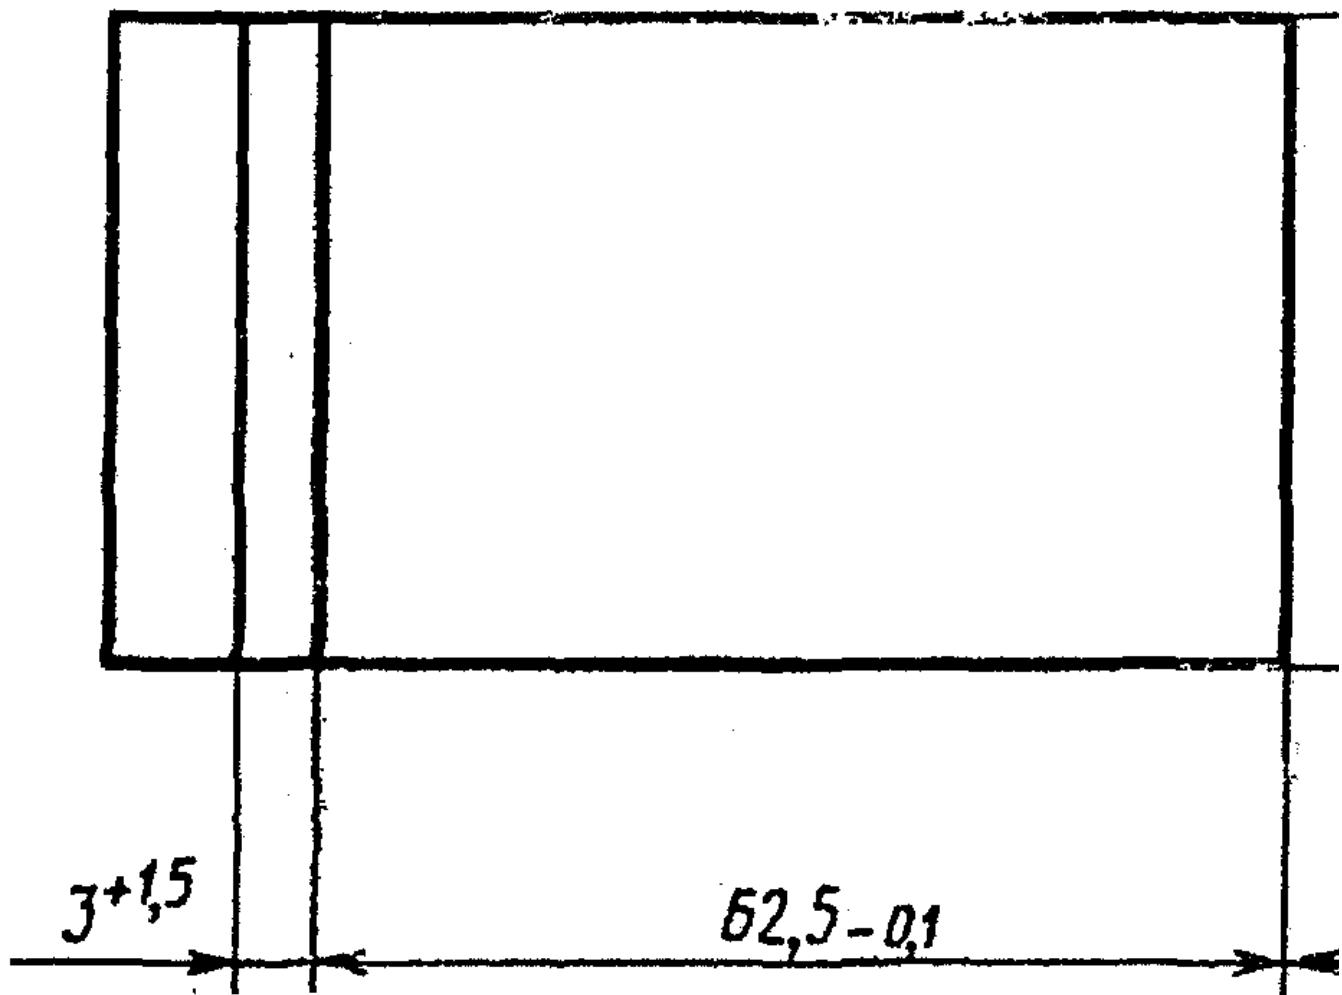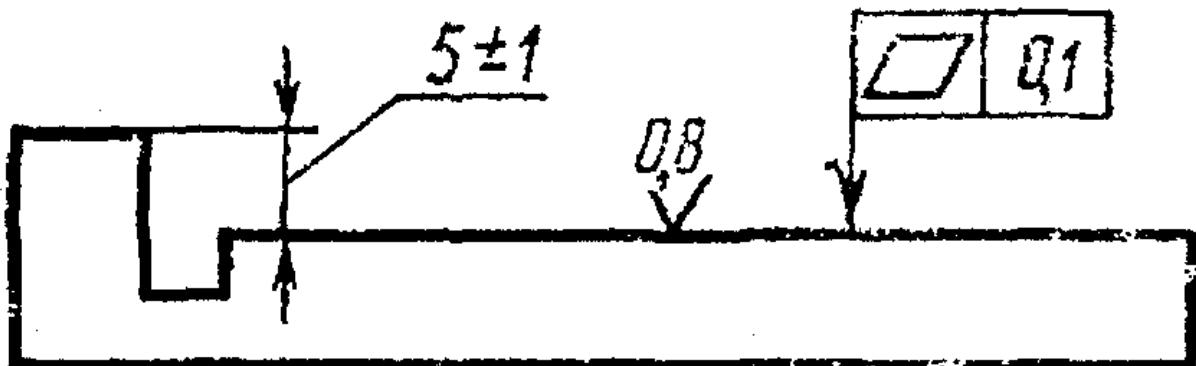

Черт. 7

При наличии приспособлений, обеспечивающих фиксацию пластиинок на верхней и нижней опорных плитах пресса в

отцентрированном и совпадающем при прижиме по периметру рабочих плоскостей положении, их допускается изготавливать без упоров. При этом взаимное смещение вертикальных граней пластин не должно быть более 0,5 мм, а на расстоянии 3^{+3} мм от одной из торцевых граней нижней или верхней пластиинки должен находиться упор, определяющий положение балочки и не препятствующий деформациям образца при испытании.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)

1.11. Конструкция пропарочной камеры должна обеспечивать создание в ней среды насыщенного пара заданной температуры.

1.12. Порядок поверки аппаратуры приведен в Приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Определение консистенции цементного раствора

2.1.1. Для определения консистенции цементного раствора отвешивают 1500 г нормального песка по ГОСТ 6139, 500 г и 200 г воды ($B/C = 0,40$). Компоненты загружают в предварительно протертую влажной тканью чашу лопастной мешалки в следующей последовательности: песок, вода, цемент. Чашу устанавливают на мешалку и производят перемешивание в течение (120 ± 10) с.

При использовании бегунковой мешалки отвешенные песок и цемент высыпают в предварительно протертую мокрой тканью сферическую чашу, перемешивают цемент с песком лопатой в течение 1 мин.

Затем в центре сухой смеси делают лунку, вливают в нее воду в количестве 200 г ($B/C = 0,40$), дают воде впитаться в течение 0,5 мин и перемешивают смесь в течение 1 мин.

2.1.1.1. При применении бегунковой мешалки допускается перемешивать цемент и песок до и после приливания воды в мешалках, обеспечивающих хорошее перемешивание раствора и не изменяющих зерновой состав песка.

2.1.2. При применении бегунковой мешалки раствор переносят в предварительно протертую мокрой тканью чашу мешалки и перемешивают в последней в течение 2,5 мин (20 оборотов чаши мешалки).

2.1.3. Форму-конус с центрирующим устройством устанавливают на диск встряхивающего столика. Внутреннюю поверхность конуса и диск столика перед испытанием протирают влажной тканью.

2.1.1 - 2.1.3. (Измененная редакция, Изм. N 2.)

2.1.4. По окончании перемешивания заполняют раствором форму-конус на половину высоты и уплотняют 15 штыкованиями металлической штыковкой. Затем наполняют конус раствором с небольшим избытком и штыкуют 10 раз.

После уплотнения верхнего слоя избытка раствора удаляют ножом, расположенным под небольшим углом к торцевой поверхности конуса, заглаживая с нажимом раствор вровень с краями конуса, затем конус снимают в вертикальном направлении. Нож предварительно протирают влажной тканью.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

2.1.5. Раствор встряхивают на столике 30 раз за (30 ± 5) с, после чего штангенциркулем измеряют диаметр конуса по нижнему основанию и двух взаимно перпендикулярных направлениях и берут среднее значение. Расплыв конуса с $B/C = 0,40$ должен быть в пределах 106 - 115 мм. Если расплыв конуса окажется менее 106 мм, количество воды увеличивают для получения расплыва конуса 106 - 108 мм. Если расплыв конуса окажется более 115 мм, количество воды уменьшают для получения расплыва конуса 113 - 115 мм.

Водоцементное отношение, полученное при достижении расплыва конуса 106 - 115 мм, принимают для проведения дальнейших испытаний.

2.2. Определение предела прочности при изгибе и сжатии

2.2.1. Непосредственно перед изготовлением образцов внутреннюю поверхность стенок форм и поддона слегка смазывают машинным маслом. Стыки наружных стенок друг с другом и с поддоном формы промазывают тонким слоем солидола или другой густой смазки.

На собранную форму устанавливают насадку и промазывают снаружи густой смазкой стык между формой и насадкой.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

2.2.2. Для определения прочностных характеристик цементов изготавливают образцы-балочки из цементного раствора, приготовленного, как указано в пп. 2.1.1 и 2.1.2, с $B/C = 0,40$ и консистенцией, характеризуемой расплывом конуса 106 - 115 мм. Если при $B/C = 0,40$ расплыв конуса менее 106 или более 115 мм, образцы изготавливают при водоцементном отношении, определенном по п. 2.1.5.

2.2.3. Для каждого установленного срока испытаний изготавливают по три образца (одна форма).

2.2.4. Для уплотнения раствора форму балочек с насадкой, подготовленную по п. 2.2.1, закрепляют в центре виброплощадки,

плотно прижимая ее к плите. Допускается устанавливать две формы, симметрично расположенные относительно центра виброплощадки, при условии одновременного их заполнения.

Форму по высоте наполняют приблизительно на 1 см раствором и включают вибрационную площадку. В течение первых 2 мин вибрации все три гнезда формы равномерно небольшими порциями заполняют раствором. По истечении 3 мин от начала вибрации виброплощадку отключают. Форму снимают с виброплощадки и избыток раствора удаляют ножом, расположенным под небольшим углом к поверхности укладки, заглаживая с нажимом раствор вровень с краями формы. Образцы маркируют. Нож предварительно должен быть протерт влажной тканью.

2.2.5. После изготовления образцы в формах хранят (24 +/- 1) ч в ванне с гидравлическим затвором или в шкафу, обеспечивающем относительную влажность воздуха не менее 90%.

2.2.4, 2.2.5. (Измененная редакция, Изм. N 1.)

2.2.6. По истечении времени хранения, указанного в п. 2.2.5, образцы осторожно расформовывают и укладываются в ванны с питьевой водой в горизонтальном положении так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Вода должна покрывать образцы не менее чем на 2 см. Воду меняют через каждые 14 сут. Температура ее при замене должна быть (20 +/- 2) °C, как и при хранении образцов.

2.2.6.1. Образцы, имеющие через (24 +/- 1) ч прочность, недостаточную для расформовки их без повреждения, допускается вынимать из формы через (48 +/- 2) ч, указывая этот срок в рабочем журнале.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

2.2.7. По истечении срока хранения образцы вынимают из воды и не позднее чем через 30 мин подвергают испытанию. Непосредственно перед испытанием образцы должны быть вытерты.

(Измененная редакция, Изм. N 2.)

2.2.8. Определение предела прочности при изгибе

Образец устанавливают на опорные элементы прибора таким образом, чтобы его горизонтальные при изготовлении грани находились в вертикальном положении. Схема расположения образца на опорных элементах показана на черт. 6. Образцы испытывают в соответствии с инструкцией, приложенной к прибору.


2.9.9. Предел прочности при изгибе вычисляют как среднее арифметическое значение двух наибольших результатов испытания трех образцов.

2.2.10. Определение предела прочности при сжатии

Полученные после испытания на изгиб шесть половинок балочек сразу же подвергают испытанию на сжатие. Половинку балочки помещают между двумя пластинками таким образом, чтобы боковые грани, которые при изготовлении прилегали к стенкам формы, находились на плоскостях пластинок, а упоры пластинок плотно прилегали к торцевой гладкой плоскости образца (черт. 8). Образец вместе с пластинками центрируют на опорной плите пресса. Средняя скорость нарастания нагрузки при испытании должна быть (2,0 +/- 0,5) МПа/с. Рекомендуется использовать приспособление, автоматически поддерживающее стандартную скорость нагружения образца.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

Положение образца между нажимными пластинками при испытании на сжатие

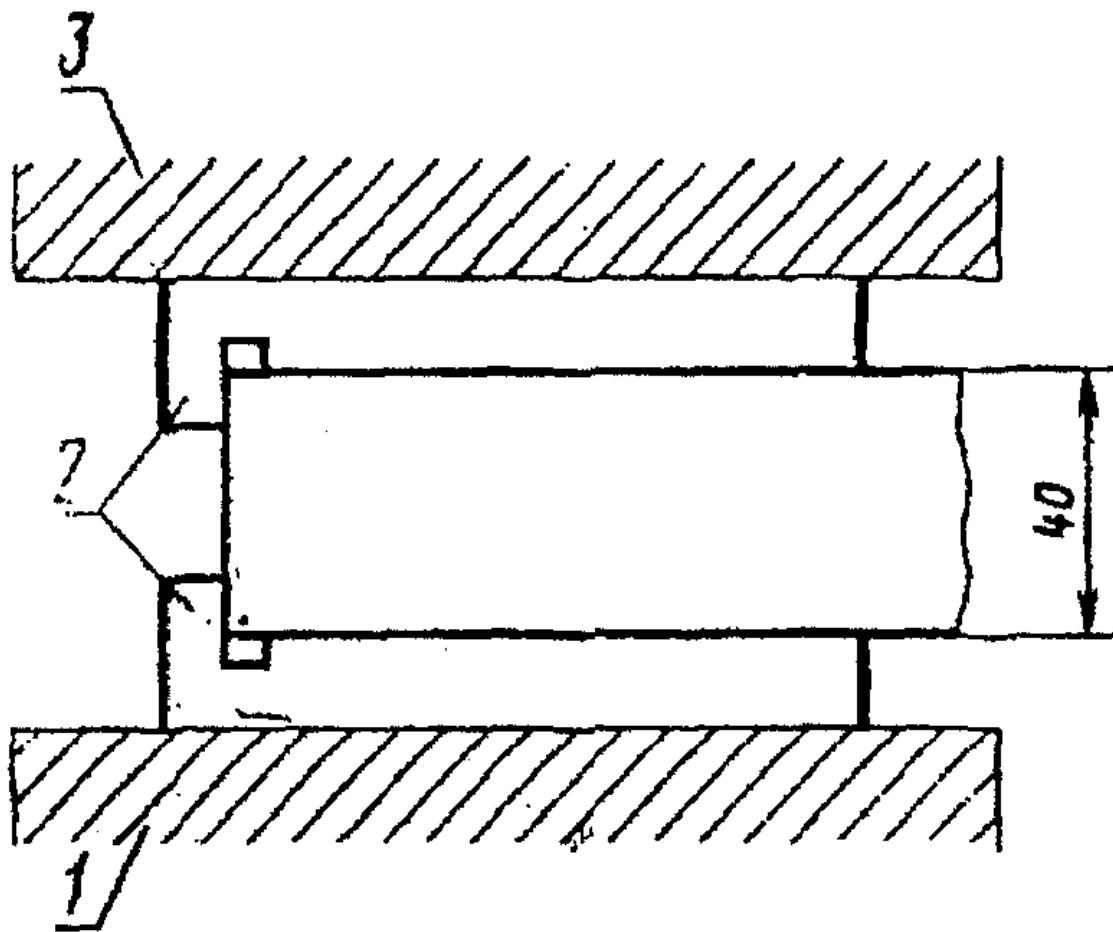

Черт. 8

1 - нижняя плита пресса; 2 - пластинки; 3 - верхняя плита пресса

2.2.11. Предел прочности при сжатии отдельного образца вычисляют как частное от деления величины разрушающей нагрузки (в кгс) на рабочую площадь пластиинки (в см²), т.е. на 25 см².

2.2.12. Предел прочности при сжатии вычисляют как среднее арифметическое значение четырех наибольших результатов испытания 6 образцов.

2.3. Определение прочности цемента при пропаривании

2.3.1. Образцы для определения прочности цемента при пропаривании изготавливают в соответствии с пп. 2.1 и 2.2. Для предохранения поверхности образца от попадания конденсата формы накрывают пластиинками, выполненными из коррозионностойких материалов и не оказывающими давления на образцы. Формы с образцами помещают в пропарочную камеру, где выдерживают в течение (120 +/- 10) мин при температуре (20 +/- 3) °C (при отключенном подогреве).

(Измененная редакция, Иzm. N 2.)

2.3.2. Пропарку ведут по следующему режиму:

- равномерный подъем температуры до (85 +/- +/- 5) °C

..... (180 +/- 10) мин

- изотермический прогрев при температуре (85 +/- +/- 5) °C

..... (360 +/- 10) мин

- остывание образцов при отключенном подогреве

..... (120 +/- 10) мин.

Затем открывают крышку камеры.

2.3.3. Через (24 +/- 2) ч с момента изготовления образцы расформовывают и сразу же испытывают в соответствии с п. 2.2.

Приложение 1.

(Исключено, Изм. N 2.)

Приложение 2

Обязательное

ПОВЕРКА АППАРАТУРЫ

1. Проверке подлежат:

мешалка для перемешивания цементного раствора;

встряхивающий столик и форма-конус;

штыковка;

формы для изготовления образцов-балочек;

вибрационная площадка;

прибор для определения предела прочности образцов при изгибе;

пресс для определения предела прочности образцов при сжатии;

пластиинки для передачи нагрузки на половинки образцов-балочек.

2. Проверку проводят в соответствии с утвержденными инструкциями с периодичностью не реже одного раза в год.

3. Проверяемые параметры аппаратуры приведены в таблице.

-----T-----T-----

Объект поверки | Проверяемые | Проверяемые параметры

|узлы или детали |

-----+-----+-----

1. Мешалка | Лопасти | Диаметр описанной окружности,

лопастная для |активные (без |размеры сторон сечения

перемешивания |протекторов) |

цементного | |

раствора | Лопасть | Размеры сторон сечения, длина

|пассивная (без |горизонтальной части

|протектора) |

2. Мешалка | Бегунок | Диаметр, ширина, радиус зак-

бегунковая для | |ругления

перемешивания | Ось с бегунком| Масса

цементного |в сборе |

раствора | Чаша | Диаметр вписанного круга (в
| профиле чаши)

| Механизм в | Число оборотов чаши в минуту,
|сборе | число оборотов бегунка в
| | минуту, зазор между дном чаши и
| | нижней точкой поверхности
| | бегунка, расстояние от центра
| | вращения чаши до средней верти-
| | кальной плоскости бегунка

3. Встряхива- | Механизм в | Высота подъема падающих
ющий столик | целом | частей, полное число встряхива-
| | ний за рабочий цикл (для
| | автоматических столов),
| | негоризонтальность рабочей
| | поверхности диска

4. Форма-конус | | Размеры

с центрирующим | |
устройством | |

5. Штыковка | | Размеры рабочей части

6. Форма для | | Внутренние размеры; парал-
изготовления | | лельность стенок

образцов-балочек | |

7. Вибрационная | | Амплитуда колебаний
площадка | |

8. Прибор для | Опорные и | Размеры элементов и их
определения пре- | передающие | взаимное расположение
дела прочности | нагрузку |
при изгибе | элементы |

| Прибор в целом | Точность воспроизведения
| | нагрузок

9. Пресс для | | Точность воспроизведения
определения | | нагрузок

предела прочности | |
при сжатии | |

10. Пластиинки | | Состояние рабочей поверх-
для передачи | | ности, размеры, плоскость
нагрузки на поло- | | рабочей поверхности, перпенди-
винки образцов- | | кулярность боковых граней
балочек | |

(Измененная редакция, Изм. N 2.)

